

2007年6月16日

問題発見技法

5. 品質管理 — QC七つ道具・新QC七つ道具 —

情報学部 堀田敬介

品質管理とは？

- 品質管理(Quality Control, QC)**
 - 「買い手の要求に合った品質の品物またはサービスを経済的に作り出すための手段の体系」
 - 総合的品質管理(Total Quality Control, TQC) 
 - 統計的品質管理(Statistical Quality Control, SPC) 
 - PDCAサイクルによる品質管理活動
 - QCサークル
 - QCの診断
 - 5S運動の徹底（整理・整頓・清掃・清潔・躰）

 **品質(Quality)**

- 「品物またはサービスが、使用目的を満たしている」



品質の分類



- 製造段階による分類**
 - 企画品質：顧客の要求している品質を定義、製品コンセプトに盛り込む
 - 設計品質(ねらい品質)：設計図・製品仕様書で定められる品質。企画した品質を反映しているかどうかなど
 - 製造品質(適合品質)：製品が狙い通りに製造できている
 - サービス品質：製品・技術提供後のサポート
- 顧客満足度・購買意欲への影響度による分類**
 - 当たり前品質：充足されて当たり前、不十分ならば不満が出る。
 - 魅力的品質：充足されれば満足、不十分でも不満は出ない。
 - 一元的品質：充足されれば満足、不十分なら不満が起こる。
- 製品性能に対する影響度からの分類**
 - 機能的品質：製品の性能に直接影響



品質保証

- 品質保証(Quality Assurance)**
 - 「消費者の要求する品質が十分に満たされていることを保証するために、生産者が行う体系的活動」
 - 信頼性の保証
 - 評価尺度の例…稼働率・故障率・MTBF・MTTR 
 - 製造物責任(Product Liability, PL)
 - 「製造物の欠陥により、人の生命・身体・財産に被害が生じた場合、製造業者が追うべき損害賠償責任」
 - 顧客満足度(Customer Satisfaction, CS)
 - ISO9000シリーズ
 - 「ISOが制定する品質管理と品質保証に関する規格」

問題の発見と解決

- 問題 = 目標と現状との差**

```

    graph TD
      A[目標(あるべき姿)] <--> B[現状]
      C[問題] == "..... ギャップ ="
  
```

問題解決のための道具

- QC七つ道具・新QC七つ道具**

```

    graph TD
      A[基本的QC活動] --> B[目標の設定]
      B --> C[データの収集]
      C --> D[対処 原因分析・改善]
  
```


QC七つ道具・新QC七つ道具
 収集したデータからさまざまな情報を読み取るために使われる基本的な道具

例:「ExcelとPowerPointを使った問題解決の実践」-「QC」

QC七つ道具 [5/7]

■ 管理図の種類		中心線	管理限界
		CL	UCL LCL
正規分布	X-R管理図	\bar{X} 管理図 \bar{R} 管理図	\bar{X} : 各群の平均の平均 \bar{R} : 各群の範囲の平均 $D_4\bar{R}$ $D_3\bar{R}$
計量値の管理図	X-s管理図	\bar{X} 管理図 s 管理図	\bar{X} : 各群の平均の平均 \bar{s} : 各群の標準偏差の平均 $B_4\bar{s}$ $B_3\bar{s}$
	Me管理図	Me管理図	Me : 各群の中央値の平均 $Me \pm A_4\bar{R}$
長さ、重さ、時間などの測定値で連続的に変化する値	X管理図	郡の大きさの、個々の値による管理図	\bar{X} : 個々の値の平均 $\bar{X} \pm 2.659\bar{R}$
計数値の管理図	np管理図	品質を不適合品数で管理	$n\bar{p}$: 各群の不適合品数の平均 $n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$
	二項分布	サンプル数が一定でない時不適合品数で管理	\bar{p} : サンプル n 個中 c 個の不良品 $\bar{p} = \frac{c}{n}$
	p管理図	品質を不適合率で管理	\bar{p} : 各群の不適合品率の平均 $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}/n$
	c管理図	品質を欠点数で管理	\bar{c} : 各群の欠点数の平均 $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$
	ポアソン分布	サンプル数が一定でないとき欠点数で管理	傷の数、誤接回数、塗装ムラ数、... \bar{u} : 各群の欠点率の平均 $\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}/n}$
	u管理図		
不適合品数・欠点数等の離散的な値			


QC七つ道具 [5/7]

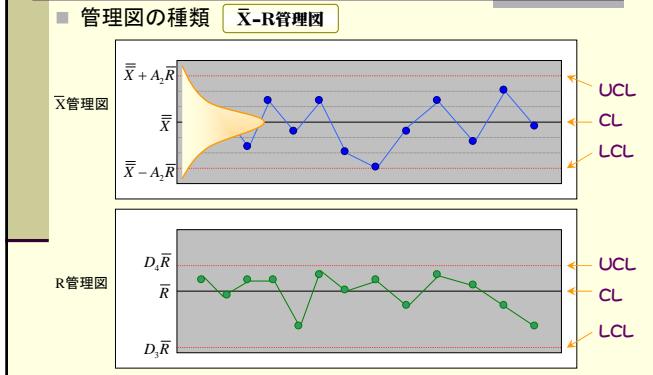

QC七つ道具 [6/7]

- **グラフ**
 - データの特徴を視覚化
 - データ分析の基本
 - 代表的なグラフの種類と基本的役割
 - 棒グラフ … 数量を比較
 - 折れ線グラフ … 動きを見る
 - 円グラフ … 比率を見る
 - 帯グラフ … 比率を比較する
 - レーダーチャート … バランスを見る
 - ガントチャート … スケジュール管理
 - 「分析」用と「説明・報告」用の使い分け

QC七つ道具 [7/7]

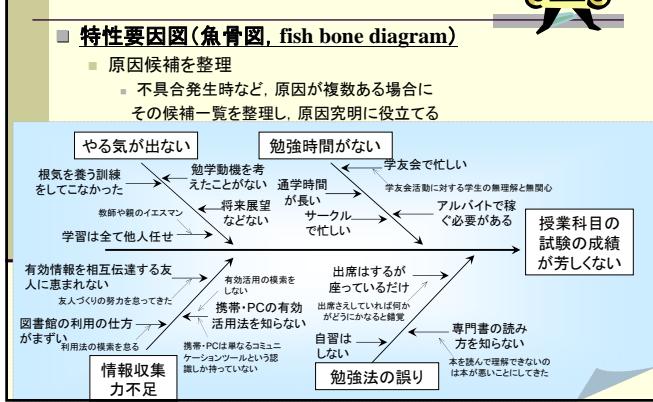

新QC七つ道具

新QC七つ道具

- 連関図
 - 系統図
 - マトリックス図
 - PDPC
 - アローダイアグラム
 - 親和図
 - マトリックスデータ解析


主として、言語データを分析するための道具

- 問題解決時の発想法
- 新たな手法の創造時

新QC七つ道具 [1/7]

連閥圖

- 複雑に絡んだ原因を探索
 - 複数の問題の原因が複雑に絡み合っている場合、その候補一覧を整理して課題の構造を図解化したり、因果関係を明らかにして原因究明に役立てる

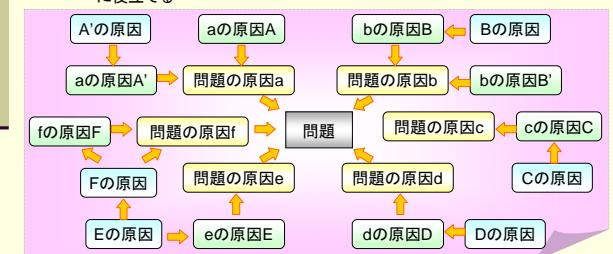

新QC七つ道具 [2/7]



■ 系統図

- 方策の立案に役立つ道具
 - 目標達成の方策を順序立てて決め、問題解決のための実施可能な方策を得る
 - 目的・課題の観点で枝分かれさせ、目的を果たす手段を系統的に考えて実行可能な改善策の中身を明らかにする

```

graph TD
    目的 --> 手段a[手段aを達成する手段a]
    目的 --> 手段b[手段aを達成する手段b]
    手段a --> 手段A[手段aを達成する手段A]
    手段a --> 手段A'[手段aを達成する手段A']
    手段b --> 手段B[手段aを達成する手段B]
    手段B --> 手段B'[手段aを達成する手段B']
    手段B --> 手段B''[手段aを達成する手段B'']
    手段A --> 手段A達成[手段Aを達成する手段]
    手段A'[手段aを達成する手段A'] --> 手段A達成
    手段B --> 手段A達成
    手段B'[手段aを達成する手段B'] --> 手段A達成
    手段B''[手段aを達成する手段B''] --> 手段A達成
  
```


新QC七つ道具 [3/7]



■ マトリックス図

- 複数の事象の対応関係を整理
 - 複数の問題・複数の原因が絡み合っている場合に、その対応関係を整理したり、洗い出した要因・対策を複数の項目で評価する

L型マトリックス図 T型マトリックス図 Y型マトリックス図

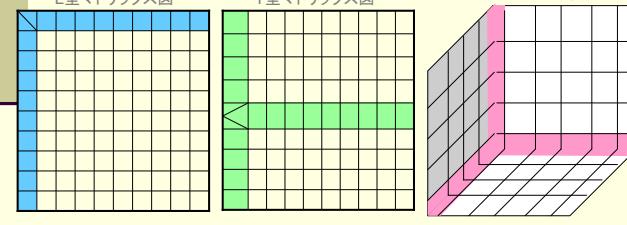

新QC七つ道具 [4/7]



■ PDPC (Process Decision Program Chart, 過程決定計画図)

- 不測の事態に対応
 - 事前に、考えられる様々な事態を想定し、対応計画を立てておく
 - 計画の遂行過程において、不測の事態が起っても対応出来るようにするため(リスクマネジメント手法)

	開始・到達	不測の事態(課題・問題)の出発点
	実施事項	開始から到達までに至る過程の中で実施する対策・方策
	状態・事象	実施事項を実行した結果の状態・事象
	条件分岐	条件により、状態が真(True)か偽(False)に分かれるポイント
	矢印	時間の経過、事態の進行や順序
	点線矢印	時間とは無関係な経過、情報の流れ

新QC七つ道具 [5/7]



■ アロー・ダイアグラム (arrow diagram)


- 日程計画立案
 - 作業・実施項目の最適な日程計画を立案
 - 効率よく進捗管理を行う
 - 同時作業の有無、時間的余裕の把握

Cf. ガントチャート

フローダイアグラム
A～Gの作業の先行関係を記述

アローダイアグラム
A～Gの作業の開始・終了時間の明確化、クリティカルパスの発見

■ PERT (Program Evaluation and Review Technique)

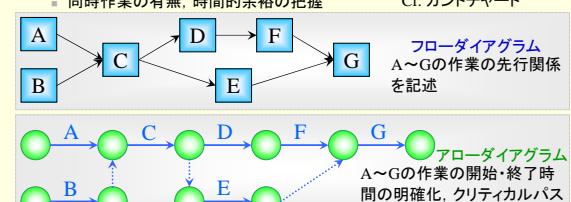


新QC七つ道具 [6/7]



■ 親和図

- 言語データの統合・発想法
 - 意見・アイデアを統合・集約し、新たな発想をもたらす
 - 事実などを言語データとして捉えて図解化
 - テーマの発見、問題の整理、顧客要求品質の把握

ブレーンストーミングなど
KJ法など

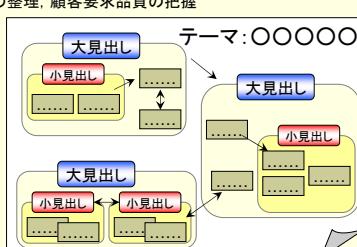

新QC七つ道具 [7/7]



■ マトリックス・データ解析法 (=主成分分析)

- 多変量データの統合
 - 複数の特性による評価において、個々の指標や特性を変数として、変数が持つ情報を要約した統合評価による指標を求める
 - 情報の縮約(なるべく少ない合成変数で、なるべく多くの情報を把握)
 - 対象のグルーピング
 - 商品のポジショニング

↑ 第1主成分 (第1の総合指標)

↓ 第2主成分 (第2の総合指標)



参考文献

- 杉浦忠「ExcelとPowerPointを使った問題解決の実践」日科技連(2002)
- 細谷克也「QC七つ道具100問100答」日科技連(2003)
- 内田治「ビジュアル品質管理の基本」日本経済新聞社(1995)
- 荒木勉監修、穴沢務「Excelで学ぶデータ解析」実教出版(2000)
- 大村平「QC数学のはなし」日科技連(2003)

品質管理とは？

総合的品質管理(Total Quality Control, TQC)

- 「品質管理を効果的に実施するためには、市場の調査、研究・開発、製品の企画、設計、生産準備、購買・外注、製造、検査、販売及びアフターサービス並びに財務、人事、教育など企業活動の全段階にわたり経営者を始め管理者、監督者、作業者など企業の全員の参加と協力が必要である。このようにして実施される品質管理」 [JIS Z8101]

品質管理とは？

統計的品質管理(Statistical Quality Control, SQC)

- 「統計的手法を問題解決の手段として多く用い、バラツキを押さえる品質管理。」
 - ベル研究所(米)で行われた2つの研究に端を発する
 - シューハート博士(W. A. Shewhart)の管理図法
 - ダッヂ(H. F. Dodge)とローミング(H. G. Roming)による抜取り検査
 - ロザムステッド農事試験場(英)
 - フィッシャー(R. A. Fisher)が実験計画法の基本的な考え方を提唱
 - 日本へは？
 - 普及し始めたのは1950年代

用語解説

稼働率

- システムの可用性を示す数値。
- 稼働率 = 稼働時間 / (稼働時間 + 修理時間)
= MTBF / (MTBF + MTTR)
- 問題例(出展：平成13年度春期 初級システムアドミニストレータ試験より)
ある装置の100日間の障害記録を調査したところ、障害が4回発生し、それぞれの故障時間は、60分、180分、140分及び220分であった。この装置の稼働率はどれか。ここで、この装置の毎日の稼働時間は10時間とする。

MTBF (Mean Time Between Failure)

- 平均故障間隔。修理を終えたシステムが次に故障を起こすまでの平均時間。
- MTBFが長いシステムほど可用性が高く、故障しにくい。

MTTR (Mean Time To Repair)

- 平均修理間隔。故障中や修理中などでシステムが稼働していない平均時間。
- MTTRが短いシステムほど保守性が高く、故障時の修理が容易

用語解説

コンピュータ・システムの信頼性 RASIS

- 信頼性 Reliability
 - 故障せずに稼動、MTBF
- 可用性 Availability
 - 適時アクセスし利用できる、稼働率
- 保守性 Serviceability
 - 故障時の早期回復力、MTTR
- 保全性 Integrity
 - 情報の正確さ・完全さ確保
- 機密性 Security
 - 有資格者のみがアクセス可