

2013年7月8日(月)

問題発見技法

5. 品質管理

— QC七つ道具・新QC七つ道具 —

情報学部 堀田敬介

品質管理とは？

■ 品質管理(Quality Control, QC)

■ 品質(Quality)

「買い手の要求に合った品質の品物またはサービスを経済的に作り出すための手段の体系。」

「品物またはサービスが、使用目的を満たしているかどうかを決定するための評価の対象となる固有の性質・性能の全体」 [JIS Z8101]

総合的品質管理(Total Quality Control, TQC)

統計的品質管理(Statistical Quality Control, SQC)

PDCAサイクルによる品質管理活動

QCサークル

QCの診断

5S運動の徹底 (整理・整頓・清掃・清潔・躰)

Plan

Do

Check

Action



補足:用語解説

■ 総合的品質管理(Total Quality Control, TQC)

■ 統計的品質管理(Statistical Quality Control, SQC)

「品質管理を効果的に実施するためには、市場の調査、研究・開発、製品の企画、設計、生産準備、購買・外注、製造、検査、販売及びアフターサービス並びに財務、人事、教育など企業活動の全段階にわたり経営者を始め管理者、監督者、作業者など企業の全員の参加と協力が必要である。このようにして実施される品質管理」 [JIS Z8101]

統計的手法を問題解決の手段として多く用い、バラツキをおさえる

ベル研究所(米)で行われた2つの研究に端を発する

W.A.Shewhart の管理図法

H.F.Dodge と H.G.Roming による抜取検査

ロザムステッド農事試験場(英)

R.A.Fisher が実験計画法の基本的な考え方を提唱

日本へ普及し始めたのは1950年代

品質の分類

■ 製造段階による分類

■ 顧客満足度・購買意欲への影響度による分類

■ 製品性能に対する影響度からの分類

企画品質:顧客の要求している品質を定義、製品コンセプトに盛り込む

設計品質(ねらい品質):設計図・製品仕様書で定められる品質。企画した品質を反映しているかどうかなど

製造品質(適合品質):製品が狙い通りに製造できている

サービス品質:製品・技術提供後のサポート

当たり前品質:充足されて当たり前、不十分ならば不満が出る。

魅力的品質:充足されれば満足、不十分でも不満は出ない。

一元的品質:充足されれば満足、不十分ならば不満が起こる。

機能的品質:製品の性能に直接影響

非機能的品質:製品の性能に直接影響しない





品質保証

■ 品質保証(Quality Assurance)

■ 「消費者の要求する品質が十分に満たされていることを保証するために、生産者が行う体系的活動」

■ 信頼性の保証

■ 製造物責任 (Product Liability, PL)

■ 顧客満足度 (Customer Satisfaction, CS)

■ ISO9000シリーズ

補足: システムの信頼性

■ システムの信頼性を測る指標

■ MTBF (Mean Time Between Failures), 平均故障間隔

■ MTTR (Mean Time To Repair), 平均修理時間

80170330240

正常稼働中故障正常故障正常故障正常

MTBF =  $\frac{80+70+30+40}{4} = 55$  (平均して55時間毎に故障する)

MTTR =  $\frac{1+3+2}{3} = 2$  (平均して2時間で復旧する)

■ 稼働率

■ システムの可用性を示す数値で、正常に稼働している時間の割合

■ 稼働率 = 正常稼働時間 / 全時間

$$= \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$
$$= \frac{80+70+30+40}{80+1+70+3+30+2+40} = \frac{220}{226} = \frac{\frac{80+70+30+40}{4} \times 4}{\frac{80+70+30+40}{4} \times 4 + \frac{1+3+2}{3} \times 3}$$

補足: システムの信頼性

■ システムの信頼性 RASIS

■ 信頼性 Reliability

■ 可用性 Availability

■ 保守性 Serviceability

■ 保全性 Integrity

■ 機密性 Security

補足: システムの信頼性

■ 壊れても大丈夫なように... = Fault Tolerant

■ Fail Safe

■ Fail Soft

■ Fool Proof

問題の発見と解決

■ 問題 = 目標と現状との差

目標(あるべき姿)

目標とする品質  
本来こうあるべき製品の状態

..... ギャップ = 問題

現 状

現状の製品の品質  
実際に作ってみて出来た製品の状態

◆このギャップがあるかどうか・どの程度あるかを調査し、一定の品質を保つ(ギャップをある閾値以下にする)ために管理するのが品質管理の目的

◆調査・管理に役立つ道具が「QC七つ道具」「新QC七つ道具」

問題解決のための道具

■ QC七つ道具・新QC七つ道具

基本的QC活動

目標の設定

データの収集

対処  
原因分析、改善

収集したデータからさまざまな情報を読み取るために使われる基本的な道具

QC七つ道具・新QC七つ道具

七つ道具

新七つ道具

例:「ExcelとPowerPointを使った問題解決の実践」-「QC」

QC七つ道具

QC七つ道具

パレート図

チェックシート

ヒストグラム

散布図

管理図

グラフ

特性要因図

主として、数値データを分析するための道具

◆PDCAサイクルのCheck

◆品質改善時の論理的思考・数値分析を伴う作業

例)「ExcelとPowerPointを使った問題解決の実践」実例集

QC七つ道具 [1/7]

■ パレート図

重点指向に役立つ道具

■ 複数問題の中で重要な問題から取り上げる

■ 多くの原因の中から影響度の高いものより対策

ABC分析

売上伝票ミス件数

売上伝票ミス件数(ソート後)

件数(件)

累積比率

Confidential

3

### QC七つ道具

#### ■ チェックシート

- 点検に役立つ道具
  - 仕事を確実にするための点検行為
  - 仕事に必要なものが準備できているか？
- 不良品検査
  - 不良率、不良数を把握する
  - ライン毎の不良数チェック

車検  
検査項目チェックシート

不適合格当車 ●=第1ライン(普通乗用車)にて発見  
▲=第2ライン(大型車)にて発見

|             | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 同一性の確認      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 車台番号        | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 原動機型式       | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 番号          | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 種別          | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 用途          | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 車体の形状       | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 外観検査        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 車わく・車体      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 保安装置        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 走行装置        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 車室          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 灯火類         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| サイドスリップ検査   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| かし取車輪整列     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ブレーキ検査      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 制動力測定       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| スピードメータ検査   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 速度計誤差       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 車輪の傾斜       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ヘッドライト検査    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 照射角度        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 向き          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 排気ガス検査      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 一酸化炭素       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 炭化水素        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 下廻り検査       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| かし取装置       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 接地装置        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 制動装置        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 原動機         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 動力伝達装置      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 車わく・車体      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 排出ガス発熱防止装置  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 燃料装置        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 電気装置        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 総合判定        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (車検装置と総合判定) |      |      |      |      |      |      |      |      |

### QC七つ道具 [3/7]

#### ■ ヒストグラム

- データの分布状態を調べる道具
  - データのバラツキを読み取る
  - 区間設定をし、頻度を集計

ある製品50個のサイズ測定データ

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 59 | 45 | 43 | 50 | 51 | 53 | 47 | 51 | 57 | 45 |
| 48 | 51 | 53 | 53 | 52 | 53 | 45 | 45 | 53 | 56 |
| 49 | 43 | 50 | 53 | 43 | 57 | 43 | 52 | 50 | 51 |
| 49 | 41 | 49 | 53 | 54 | 52 | 54 | 57 | 54 | 46 |
| 51 | 50 | 53 | 44 | 59 | 45 | 54 | 49 | 52 | 40 |

| データ区間       | 頻度 |
|-------------|----|
| 39.5 - 42.5 | 0  |
| 42.5 - 45.5 | 2  |
| 45.5 - 48.5 | 10 |
| 48.5 - 51.5 | 3  |
| 51.5 - 54.5 | 13 |
| 54.5 - 57.5 | 16 |
| 57.5 - 60.5 | 4  |
| 60.5 -      | 2  |

ヒストグラム

補足: スタージェスの公式  
(度数分布表の階級数の目安)

$$k \approx 1 + \log_2 n$$

(k: 階級数, n: データ数)

例では  $n=50$  なので  
 $k \approx 1 + \log_2 50 \approx 6.64$   
より、階級数は6か7ぐらいが目安となる

### QC七つ道具 [4/7]

#### ■ 散布図

- 2種類のデータの関係をつかむ道具
  - 因果関係？
  - 相関関係？
- 例: 都道府県人口とインフルエンザ感染報告数

都道府県人口 vs インフルエンザ報告数  
2009年第45週 (2009/11/2~8)

| 都道府県 | 人口         | 報告数    |
|------|------------|--------|
| 北海道  | 5,627,737  | 8,523  |
| 青森県  | 1,438,657  | 2,530  |
| 岩手県  | 1,385,041  | 2,208  |
| 宮城県  | 2,360,218  | 4,439  |
| 秋田県  | 1,145,501  | 2,785  |
| 山形県  | 1,216,181  | 1,501  |
| 福島県  | 2,091,319  | 2,338  |
| 茨城県  | 2,975,167  | 3,491  |
| 栃木県  | 2,016,631  | 2,244  |
| 群馬県  | 2,024,135  | 2,692  |
| 埼玉県  | 7,054,243  | 9,043  |
| 千葉県  | 6,056,462  | 6,311  |
| 東京都  | 12,576,601 | 7,270  |
| 神奈川県 | 8,791,597  | 10,858 |


・「H17国勢調査」総務省統計局  
・「感染症動向調査」国立感染症研究所

### QC七つ道具 [5/7]


#### ■ 管理図





- 製造工程の管理・監視に役立つ道具
  - 製造工程が安定した状態にあるかどうか判断するため、品質特性のバラツキを管理する
  - 品質特性のバラツキのとは
    - 偶然原因によるバラツキ ... 通常の方法で正しい作業を行っているのに出てしまう、やむを得ないバラツキ
      - このバラツキを維持、あるいは改善
    - 異常原因によるバラツキ ... 作業の不備、設備の異常など、何らかの異常によるバラツキ
      - 異常原因を除去、再発防止
  - バラツキの管理
    - 管理線 ... 中心線 (Central Line), 上部管理限界線 (Upper Control Limit), 下部管理限界線 (Lower Control Limit)
  - 管理の誤り
    - 第1種の誤り ... 偶然原因によるバラツキなのに異常原因だと見なす
    - 第2種の誤り ... 異常原因によるバラツキなのに偶然原因だと見なす

## QC七つ道具 [5/7]

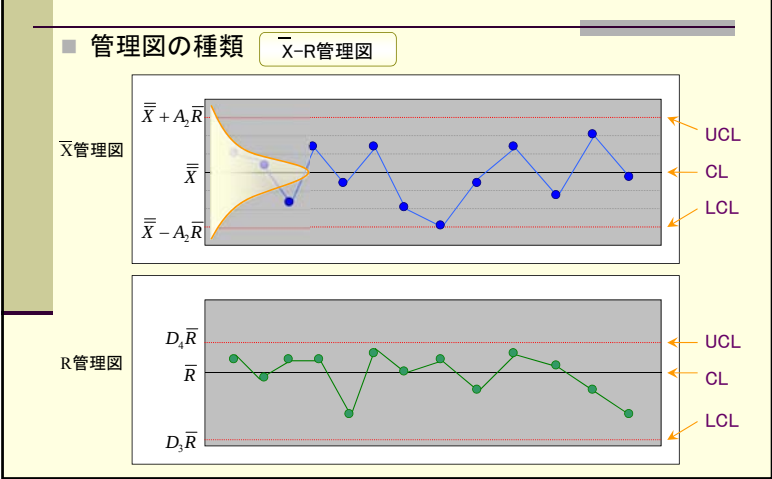

## QC七つ道具 [7/7]

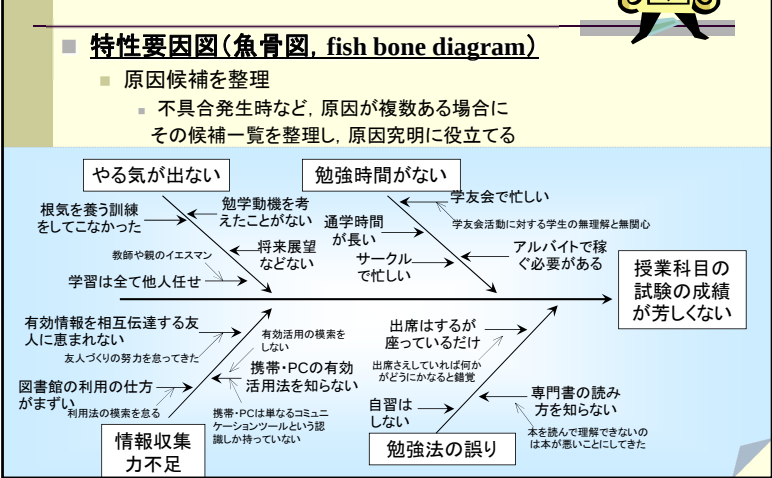

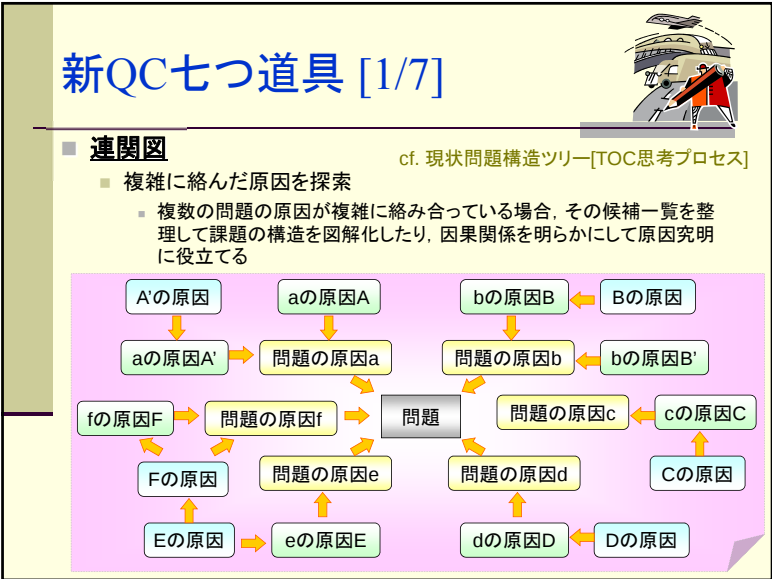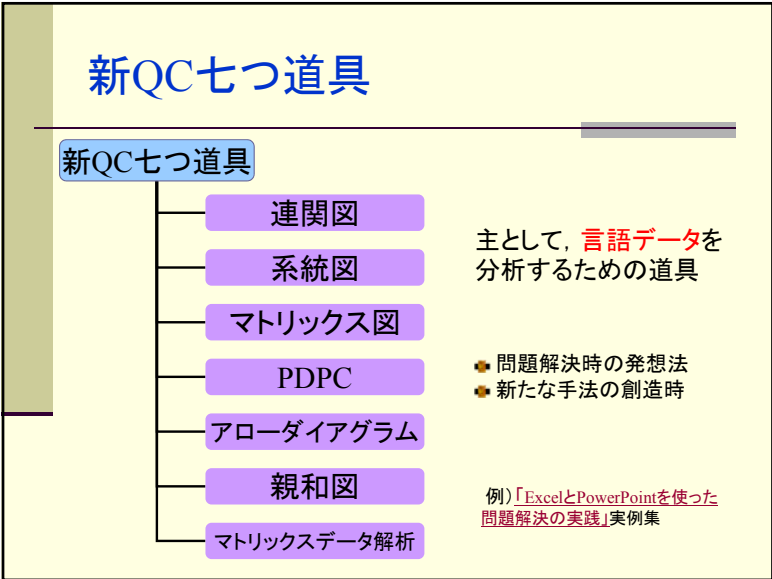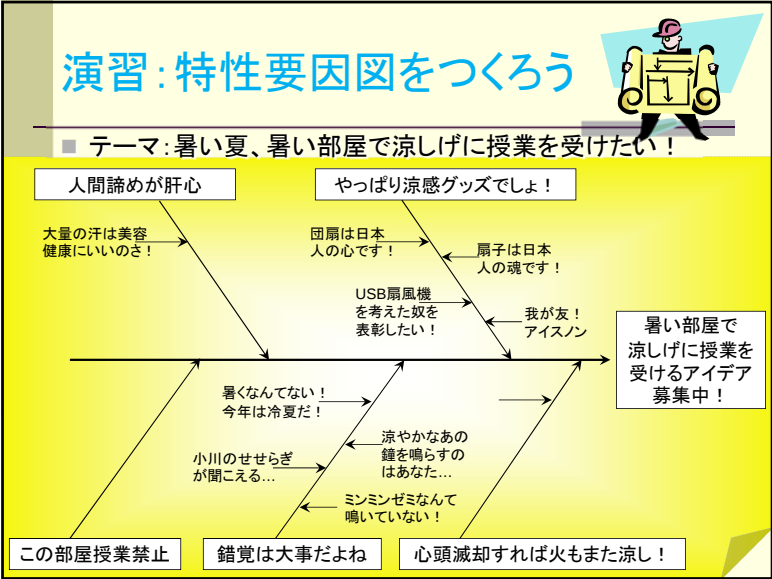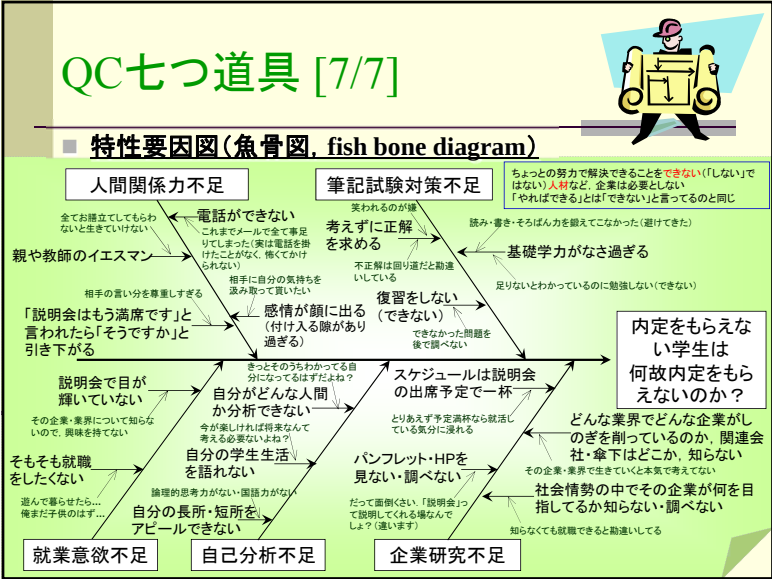

新QC七つ道具 [2/7]

■ 系統図

cf. 前提条件ツリー[TOC思考プロセス]

■ 方策の立案に役立つ道具

■ 目標達成のための方策を順序だてて決め、問題解決のための実施可能な方策を得る

■ 目的・課題の観点で枝分かれさせ、目的を果たす手段を系統的に考えて実行可能な改善策の中身を明らかにする

1次要因

2次要因

3次要因

目的

目的を達成する手段a

目的を達成する手段b

手段aを達成する手段A

手段aを達成する手段A'

手段aを達成する手段B

手段aを達成する手段B'

手段aを達成する手段B''

手段Aを達成...

手段Aを達成...

手段Aを達成...

新QC七つ道具 [3/7]

■ マトリックス図

■ 複数の事象の対応関係を整理

■ 複数の問題・複数の原因が絡み合っている場合に、その対応関係を整理したり、洗い出した要因・対策を複数の項目で評価する

L型マトリックス図

T型マトリックス図

Y型マトリックス図

新QC七つ道具 [4/7]

■ PDPC (Process Decision Program Chart, 過程決定計画図)

■ 不測の事態に対応

■ 事前に、考えられる様々な事態を想定し、対応計画を立てておく

■ 計画の遂行過程において、不測の事態が起こっても対応出来るようにするため(リスクマネジメント手法)

開始・到達

実施事項

状態・事象

条件分岐

矢印

点線矢印

不測の事態(課題・問題)の出发点

開始から到達までに至る過程の中で実施する対策・方策

実施事項を実行した結果の状態・事象

条件により、状態が真(True)か偽(False)に分かれるポイント

時間の経過、事態の進行や順序

時間とは無関係な経過、情報の流れ

新QC七つ道具 [5/7]

■ アロー・ダイアグラム (arrow diagram)

■ 日程計画立案

■ 作業・実施項目の最適な日程計画を立案

■ 効率よく進捗管理を行う

■ 同時作業の有無、時間的余裕の把握

Cf. ガントチャート

フローダイアグラム

A~Gの作業の先行関係を記述

アローダイアグラム

A~Gの作業の開始・終了時間の明確化、クリティカルパスの発見

■ PERT (Program Evaluation and Review Technique)

新QC七つ道具 [6/7]

親和図

言語データの統合・発想法

意見・アイデアを統合・集約し、新たな発想をもたらす

事実などを言語データとして捉えて図解化

テーマの発見、問題の整理、顧客要求品質の把握

ブレインストーミングなど

KJ法など

テーマ: ○○○○

大見出し

小見出し

大見出し

小見出し

大見出し

小見出し

新QC七つ道具 [7/7]

マトリックス・データ解析法（＝主成分分析）

多変量データの統合

複数の特性による評価において、個々の指標や特性を変数として、変数が持つ情報を要約した統合評価による指標を求める

情報の縮約(なるべく少ない合成変数で、なるべく多くの情報を把握)

対象のグルーピング

商品のポジショニング

第1主成分  
(第1の総合指標)

第2主成分  
(第2の総合指標)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

参考文献

■ 杉浦忠「ExcelとPowerPointを使った問題解決の実践」日科技連(2002)

■ 細谷克也「QC七つ道具100問100答」日科技連(2003)

■ 内田治「ビジュアル品質管理の基本」日本経済新聞社(1995)

■ 大村平「QC数学のはなし」日科技連(2003)

■ 荒木勉監修, 穴沢務「Excelで学ぶデータ解析」実教出版(2000)